



## Perché è avvenuto l'infortunio?

### Determinanti dell'evento:

- La lama in riparazione era appoggiata sul banco in equilibrio instabile perché non erano disponibili sistemi idonei per il corretto sostegno;
- l'operatore ha direzionato e premuto la smerigliatrice contro la lama, verso di sé; così facendo la lama gli si è ribaltata contro anziché cadere nell'altra direzione.

### Modulatori del contatto:

- Il lavoratore ha cercato di sostenere la lama in fase di ribaltamento con le proprie mani.

### Criticità organizzative alla base dell'evento:

- Assenza di istruzione operativa per la corretta movimentazione delle lame;
- assenza di impianto di sollevamento idoneo;
- carenza nella valutazione del rischio della instabilità del materiale.

## Come prevenire:

- Aggiornamento della Valutazione dei Rischi con conseguente modifica tecnico/organizzativa delle modalità di movimentazione (anche per evitare l'utilizzo improprio del magnete fissato sotto le forche) descritta di seguito:
  - 1) installazione di carro ponte nell'area interessata dalle lavorazioni;
  - 2) fissaggio di idonei golfari avvitati ai fori filettati delle lame;
  - 3) impiego del carro ponte e idonee brache di catene agganciate ai golfari sia in fase di movimentazione, sia per mantenere sostenute le lame sul banco in fase di lavorazione;
- Predisposizione di una istruzione operativa sulla corretta movimentazione/finitura delle lame;
- Formazione ed informazione dei lavoratori sulla istruzione operativa.

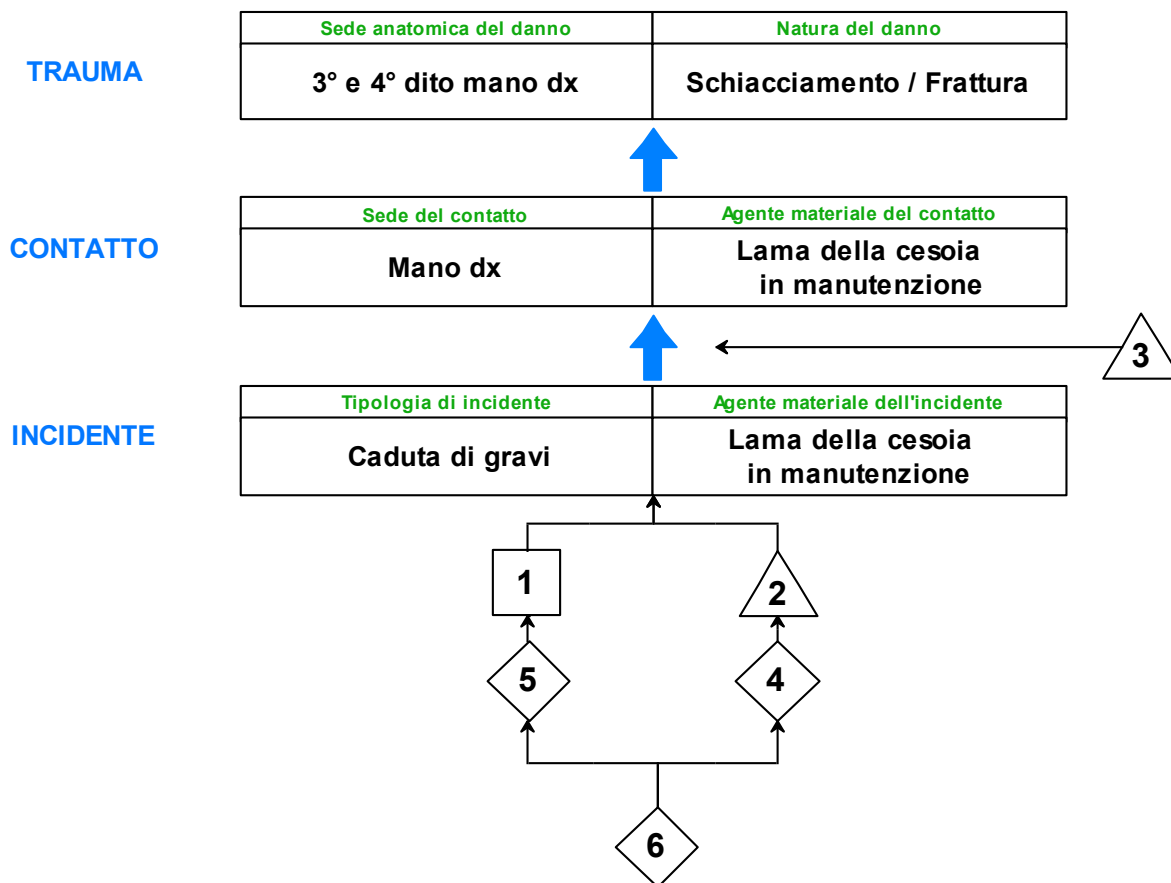


Foto 3: corretta movimentazione

## Per chi vuol approfondire:

- Ricerca generica su un motore di ricerca con queste parole o frase chiave: **sicurezza movimentazione golfari – accessori di sollevamento**
- Ricerca specifica su questo Link:  
<https://www.ats-brianza.it/it/apparecchiature-e-impiantistica.html?layout=edit&id=352>
- Per il modello di analisi adottato dal Sistema di Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi, al quale contribuiscono le REGIONI e l'INAIL, si veda link:  
<https://www.inail.it/sol-informo/analisi.do>

## Rappresentazione Grafica dell'Infortunio



### Legenda:

n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
<b>Determinanti dell'evento:</b>		
1	<b>U.M.I.</b> (Utensili, Macchine, Impianti)	Mancanza sistema di stabilizzazione della lama in lavorazione sul banco di lavoro
2	<b>A.I.</b> (Attività infortunato)	Smerigliatrice direzionata contro la lama e verso di sé anziché in direzione opposta
<b>Modulatore del contatto:</b>		
3	<b>A.I.</b> (Attività infortunato)	Movimento istintivo delle mani per cercare di sostenere la lama in fase di ribaltamento.
<b>Criticità organizzative alla base dell'evento:</b>		
4	<b>Datore di lavoro e dirigente</b>	<b>Procedure:</b> mancanza di istruzione operativa per la corretta movimentazione delle lame
5	<b>Datore di lavoro</b>	<b>Installazione:</b> assenza di impianto di sollevamento idoneo
6		<b>Valutazione del rischio:</b> insufficiente valutazione del rischio